


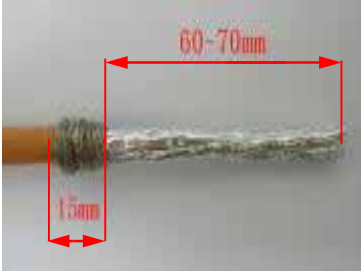
Montageanleitung für Cat.6 Patch Panel 8-12 Port Full shielded patch panel installation instruction

1




Abdeckung demontieren
 Open the aluminum cover.

2



Kabelmantel abisolieren, Geflechschirm umschlagen
 Strip cable jacket, fold back braid shield

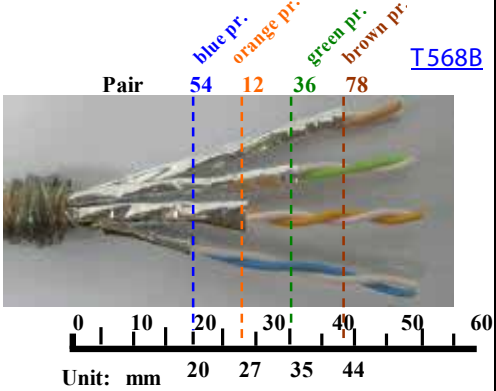

Paarfolien vorbereiten
 Prepare pair foils

3

T568A


- Pin 5 White/Blue
- Pin 4 Blue
- Pin 1 White/Green
- Pin 2 Green
- Pin 3 White/Orange
- Pin 6 Orange
- Pin 7 White/Brown
- Pin 8 Brown

T568B

- Pin 5 White/Blue
- Pin 4 Blue
- Pin 1 White/Green
- Pin 2 Orange
- Pin 3 White/Green
- Pin 6 Green
- Pin 7 White/Brown
- Pin 8 Brown


Farbcode wählen und Aderpaare in die LSA-Kontakte legen
 Follow the direction on the color-coding sticker to position T568A or T568B wiring, separate a little space on proper position and insert the wire pair by pair into each slot.

4




Aderpaare mit Einlegewerkzeug auflegen
Paarfolie erst ca. 2mm vor der LSA Leiste Kürzen!
 Install twisted pairs with LSA tool
 Cut pairfoils not more than ca. 2mm to LSA terminal!

5



Kabelschirm unter die Klemmen legen und handfest anziehen
 Fasten the screws through metal case to hold tightly down for two cable jackets in the same time.

6



Installierte Kabel mit Kabelbindern zugentlasten
 Use cable ties for strain relief